


FECHA Y HORA LECTURA	RESUMEN DE RESULTADOS DIARIOS										ESTACION DE BOMBEO LA ESPERANZA										DERIVACION JARAMILLO										DERIVACION MANTA										DERIVACION MONTECRISTI										VOLUMEN CAPTADO POR AGRICULTORES		TÉCNICO QUE INFORMA
	INICIO	FIN	ENTREGA EN DERIVACIONES			CAPTACION DE AGRICULTORES			VOLUMEN DIARIO					VOLUMEN DIARIO					VOLUMEN DIARIO					VOLUMEN DIARIO					VOLUMEN DIARIO					VOLUMEN (m3)	PORCENTAJE DE VOLUMEN (%)																		
			VOLUMEN (m3)	VOLUMEN (m3)	PORCENTAJE (%)	VOLUMEN (m3)	PORCENTAJE (%)	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	VOLUMEN SIN FACTOR	FACTOR MAIONACION	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN ACUMULADO Incluye factor desde 0122 hasta 0523 (m3)	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	VOLUMEN SIN FACTOR	FACTOR MAIONACION	VOLUMEN (m3)	FACTOR MAIONACION	PORTAJE DEL VOLUMEN ENTREGADO	VOLUMEN ACUMULADO Incluye factor desde 0122 hasta 0523 (m3)	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	VOLUMEN SIN FACTOR	FACTOR MAIONACION	VOLUMEN (m3)	FACTOR MAIONACION	PORTAJE DEL VOLUMEN ENTREGADO	VOLUMEN ACUMULADO Incluye factor desde 0122 hasta 0523 (m3)	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	VOLUMEN SIN FACTOR	FACTOR MAIONACION			VOLUMEN (m3)	FACTOR MAIONACION	PORTAJE DEL VOLUMEN ENTREGADO	VOLUMEN ACUMULADO Incluye factor desde 0122 hasta 0523 (m3)														
31/08/24 22:00	01/09/24 22:00	98,998	7,190	7.3%	91,808	92.7%	174,631,236	174,730,233	98,998	1.00	98,998	181,163,897	13,165,424	13,168,499	3,075	1.00	3,075	3.1%	15,507,546	18.20	40.88	29,309,264	29,309,264	0	3.975	0	0.0%	35,704,788	13.33	0.00	12,425,752	12,429,867	4,115	1.00	4,115	4.2%	13,274,927	12.77	80.66	91,808	92.7%	116,676,634	FI										
TOTAL EN EL MES(m3)					2,989,423						69,234					14.05					42.38					0					79.860		95.0%																				
PORCENTAJE CONSUMO (%)					100.0%						2.3%										0.0%										2.7%		95.0%																				


RESUMEN DIARIO: 30 SEPTIEMBRE 2024
VOLUMEN TRANSPORTADO Y ENTREGADO

ITEM	DERIVACION	VOLUMEN (M3)	%	CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA)	CAUDAL NOMINAL DISPONIBLE (3 BOMBAS) (M3/HORA)
1	Derivaciones Municipales	4,932	5.0%	206	1000
2	Agricultores	94,407	95.0%	3,934	1800
TOTAL		99,339	100.0%	4,139	

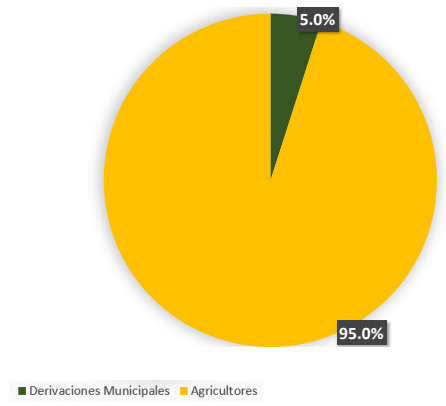


RESUMEN MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024
VOLUMEN TRANSPORTADO Y ENTREGADO

ITEM	DERIVACION	VOLUMEN (M3)	%	CAUDAL PROMEDIO TOMADO POR HORA (M3/HORA)
1	Derivación Manta	0	0.0%	0.00
2	Derivación Jaramiljo	69,234	2.3%	96.16
3	Derivación Montecristi	79,860	2.7%	110.92
4	Agricultores	2,840,329	95.0%	3,944.90
4.1	Regularizados	0	0.0%	0.00
4.2	No regularizados	2,840,329	95.0%	3,944.90
TOTAL:		2,989,423	100.0%	4,151.98

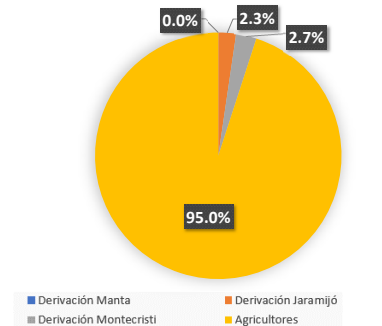

RESUMEN ACUMULADO: DESDE INICIO DE OPERACIONES
VOLUMEN TRANSPORTADO Y ENTREGADO

ITEM	DERIVACION	VOLUMEN (M3)	%
1	Derivación Manta	35,704,788	19.4%
2	Derivación Jaramiljo	15,573,705	8.5%
3	Derivación Montecristi	13,350,672	7.3%
4	Agricultores	119,425,156	64.9%
4.1	Regularizados	0	0.0%
4.2	No regularizados	119,425,156	64.9%
TOTAL:		184,054,321.00	100.0%

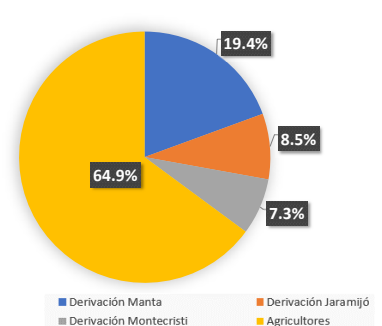

COMUNICACIÓN DE NOVEDADES

FECHA	DESCRIPCIÓN
02/09/24 14:39	Tren de A/C no climatiza adecuadamente. Operador de campo en recorrido por toma de datos de aires acondicionados de la sala de variadores, reporta que la unidad UC-007 no esta enfriado adecuadamente. Se reportó al grupo de O&M
03/09/24 10:12	Ingresan a la derivación Jaramiljo el Sr. Adrián Bravo y el Ing. Washington Briones, para aperturar gradualmente la válvula en 45 % por instrucción del señor Liquidador
03/09/24 20:21	Se produce apagado de bombeo. El relé REF615 del transformador A en cuarto de variadores reporta alarma "PICKUP" PHA código 27-1 "Protección de subtensión trifásica". Los variadores presentan Alarmas con código # 153 Ba Volta Maestr Bajo voltaje en el puente y la configuración de los tap. Se restablece bombeo con normalidad a las 20:36 horas
07/09/24 8:36	Se produce apagado de bombeo. El relé REF615 del transformador A en cuarto de variadores reporta "TRIP" código 27-1 "Protección de subtensión trifásica". Los variadores presentan Alarmas con código # 153 Ba Volta Maestr Bajo voltaje en el puente y Fallas #57 PérPot Control Ha ocurrido una pérdida o descenso en la alimentación en la energía de control y #32 Entrada Prot#1 El variador ha detectado un fallo accionado por la entrada conectada a la entrada auxiliar. Se restablece bombeo con normalidad a las 12:37 horas
07/09/24 8:36	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones, por falla del servicio eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 12:09 horas
07/09/24 8:45	Relé de S/E reporta que no hay voltaje en la bahía principal y bahías A y B reportan Trip y falla de "Opened". En el comunicado oficial de CENACE se menciona que el problema se debe a una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute. Se restablece la energía a las 10:08 horas
07/09/24 10:36	Se produce apagado de bombeo. El variador reporta falla con código #135 RecSbrTiempOutE voltaje de entrada del rectificador proporcionado por VoltEntRec (P173). En primer lugar, se ha registrado una advertencia y si continúa el sobrevoltaje durante el tiempo de retardo, se registra un fallo. Se restablece bombeo con normalidad a las 12:37 horas
09/09/24 10:02	Operador de campo en recorrido y tomas de datos, reporta que las unidades UMA-003; UC-010, no climatiza adecuadamente, se procedió a revisar. Compresor #2 de la unidad UC-010 bloqueado, el consumo del motor en amperios supera el establecido en placa. Compresor queda fuera de servicio. Se reportó al grupo de O&M
09/09/24 21:41	Operador de campo en recorrido y tomas de datos, reporta que las unidades UMA-001; UC-008, Se procede a apagar unidades ya que no climatiza adecuadamente, el problema de la falla se reportó con anterioridad. Se reportó al grupo de O&M
11/09/24 2:23	Operador de campo en recorrido y tomas de datos, reporta que las unidades UMA-003; UC-010, no climatiza adecuadamente, se procedió a revisar. El breaker principal de la unidad condensadora UC-010 se encontró en trip y la unidad evaporadora UMA-003 se encontró apagada se procedió a desactivar el breaker principal. Quedan fuera de servicio las dos unidades UC-010 y UMA-003. Se reportó al grupo de O&M
12/09/24 6:50	Se produce apagado de bombeo. Relé de S/E reporta "TRIP" y bahías A y B reportan falla de "UNDERVOLTAGE". Se comunica con Cnel y notifican falla desde la línea de S/E Chone -S/E Calcuta a nivel de 69 KV, lo cual trip y produce disparo en la S/E La Esperanza (apertura del interruptor, desenergización de S/E y apagado de bombas). El relé REF615 del transformador A en cuarto de variadores reporta alarma "PICKUP" código 47-1. Los variadores presentan Alarma 164: Transitorio Bus. Se restablece interruptor principal de la subestación La Esperanza a las 07:13 horas. Se restablece relé de protección REF615. Se restablece el bombeo a las 07:27 horas
17/09/24 16:38	El Ing Emilio Viteri, el Ing. Miguel Gavilanes y el Ing. Felix Gómez deja habilitado DeviceNet (VMS/TMS) de la bomba A y Bomba B con el sistema SCADA
19/09/24 2:54	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones, por corte de energía programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. Retorna comunicación a las 6:14 horas
19/09/24 2:54	Corte de suministro eléctrico en la derivación Montecristi por programación de cortes del servicio de energía eléctrica de CNEI de 03:00 a 06:00 horas en el sector, provoca cierre de válvula de control y pérdida de comunicación. Retorna la energía a las 06:14 horas
19/09/24 16:00	Breaker de alimentación a actuator de válvula se dispara de derivación Montecristi. Posterior al corte de energía en la derivación Montecristi por programación de cortes del servicio de energía eléctrica de CNEI de 03:00 a 06:00 horas, se observa válvula de control con el % de apertura de valor negativo (-3.6). Se reporta al grupo de O&M. El Ing. Washington Briones realiza inspección a las 20:00 horas, se presenta breaker de alimentación de válvula Montecristi disparado, luego se reemplaza y restablece el breaker y se procede a abrir la válvula a las 20:10 horas
19/09/24 20:50	Falla de caudalmetro FIT-0103 de derivación Montecristi. La medición del caudal observada en HMI de SCADA es inconsistente con el nivel de presión de la derivación. Se presenta una alarma de falla de señal del caudalmetro, con valor de caudal cercano a 100 m3/h se repite la alarma. Se reporta a la PTF Centinela. Se informa a GT y Liquidador. Se restablece a las 22:24 horas
20/09/24 1:13	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones. La comunicación con derivaciones retorna a las 1:59 horas
20/09/24 5:59	Falla de caudalmetro FIT-0103 de derivación Montecristi, con valor de caudal -12,04 m3/h. Se reporta al grupo de O&M. Se restablece a las 07:36 horas. A las 11:00 horas por instrucción del Liquidador, el Ing. Washington Briones retira la pantalla led de caudalmetro de la derivación Manta y lo reemplaza en la derivación de Montecristi que se encontraba con falla para posterior mantenimiento
20/09/24 20:10	Se presenta una alarma de falla de señal del caudalmetro, con valor de caudal -11,93 m3/h. Se reporta al grupo de O&M. Esto se debe a falla en la tarjeta electrónica del caudalmetro según el Liquidador
21/09/24 9:10	Se produce apagado de bombeo. El relé REF615 del transformador A en cuarto de variadores reporta alarma "PICKUP" PHA; PHB código 27-1 "Protección de subtensión trifásica". Los variadores presentan Alarmas con código # 153 Ba Volta Maestr Bajo voltaje en el puente y la configuración de los tap. Se restablece bombeo con normalidad a las 9:25 horas
21/09/24 12:56	Alarma se mantiene el resto del turno en 83,00 °C sobre nivel de alarma (80 °C). Esto debido al incremento de Rpm en bombas y al consumo excesivo por tomas irregulares
22/09/24 0:36	Se presenta una alarma de falla de señal del caudalmetro, con valor de caudal inestable. Se reporta al grupo de O&M. Esto se debe a falla en la tarjeta electrónica del caudalmetro según el Liquidador. Se normaliza el valor del caudal a las 00:43 horas
23/09/24 8:33	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones. La comunicación con derivaciones retorna a las 08:57 horas

23/09/24 11:00	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivación Jaramijó por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. Retorna comunicación a las 14:20 horas
23/09/24 12:52	Se produce apagado de bombeo al realizarse cambio de baterías en los PLC's BPCS-PLC-A y BPCS-PLC-B por parte del Ing. Felix Villagomez. Los variadores A, E y F reportan las fallas con código #30 Fuerza FallAdap5: el adaptador DPI envió indicación de fallo al variador por pérdida de la comunicación en la red y #36 Entr Protección2: el variador ha detectado un fallo accionado por la entrada conectada a la entrada auxiliar de la tarjet x10. Se restablece bombeo con normalidad a las 13:12 horas
23/09/24 18:04	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivación Jaramijó por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. Retorna comunicación a las 21:18 horas
19/09/24 19:58	Posterior al corte de energía en la derivación Montecristi por programación de cortes del servicio de energía eléctrica de CNEL de 14:00 a 17:00 horas, se observa válvula de control con el % de apertura de valor negativo (-3,63), el breaker de alimentación a actuador se encuentra disparado y no se puede aperturar la válvula. Se reporta al grupo de O&M.
23/09/24 21:05	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones. La comunicación con derivaciones retorna a las 21:18 horas
23/09/24 22:01	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones. La comunicación con derivaciones retorna a las 22:13 horas
24/09/24 11:00	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones, por corte programado por racionamiento eléctrico. Retorna a las 14:07 horas
24/09/24 15:50	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones, por corte programado por racionamiento eléctrico. La comunicación con derivaciones retorna a las 17:14 horas
24/09/24 18:01	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones, por corte programado por racionamiento eléctrico. La comunicación con derivaciones retorna a las 00:14 horas del 25/09/24
25/09/24 3:10	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivación Jaramijó por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 07:50 horas
25/09/24 3:19	Se produce apagado de bombeo. El relé REF615 del transformador A en cuarto de variadores reporta alarma "PICKUP" PhA; código 51P(1) "PICKUP Phb-Protección de sobrecorriente trifásica no direccional, etapa baja". Los variadores presentan Fallas con código # 57 Pérd Pot Control Ha ocurrido una pérdida o descenso en la alimentación de energía de control. Se restablece bombeo con normalidad a las 4:19 horas
25/09/24 6:18	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte programado por racionamiento eléctrico. La comunicación retorna a las 07:50 horas
25/09/24 11:10	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivación Jaramijó por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 14:07 horas
24/09/24 11:23	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 14:07 horas
24/09/24 15:02	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 15:19 horas
25/09/24 17:25	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 17:30 horas
25/09/24 17:33	Se produce apagado de la bomba E, por mala comunicación del variador con los PLC y a su vez con el sistema SCADA. Se conecta cable de red desde la entrada auxiliar de la tarjeta x10 del variador de la Bomba A, al variador de la Bomba E para cerrar el anillo de comunicación y así poder restablecer el bombeo. Se restablece bombeo con normalidad a las 20:21 horas
25/09/24 17:33	Se produce apagado de la bomba F, por mala comunicación del variador con los PLC y a su vez con el sistema SCADA. Se conecta cable de red desde la entrada auxiliar de la tarjeta x10 del variador de la Bomba A, al variador de la Bomba E para cerrar el anillo de comunicación y así poder restablecer el bombeo. Se restablece bombeo con normalidad a las 20:39 horas
24/09/24 18:18	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 21:20 horas
24/09/24 23:05	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 00:08 horas
26/09/24 0:49	Se presenta una alarma de falla de señal del caudalímetro, con valor de caudal -11,99 m3/h. Se reporta al grupo de O&M. Esto se debe a falla en la tarjeta electrónica del caudalímetro según el Liquidador. El caudalímetro se normaliza a las 01:29 horas
26/09/24 3:03	Se produce apagado de variador VSD-121A. El Variador A presenta Alarma #109: Falla AC/DC #1 y #2 AC " Ha ocurrido una pérdida de alimentación CA en este convertidor CC/CC" y Falla #57: Pérd Pot Control " Ha ocurrido una pérdida o descenso en la alimentación de energía de control". Se restablece la bomba A a las 03:26 horas
26/09/24 3:16	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 07:15 horas
26/09/24 11:10	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 14:13 horas
26/09/24 11:15	El Ing. Emilio Viteri realiza revisión del anillo de comunicación de los variadores con el PLC, revisa la red de comunicación y se encuentra que el LINK 2 del módulo 02 Ethernet/IP en el PLC BPCS-RI0, no está en color verde y se encuentra apagado, indicando que el modulo 02 del PL CBPCS-RI0 está fallando en el LINK2, queda solo funcionando el LINK1
26/09/24 15:01	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 15:18 horas
26/09/24 17:24	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna excepto la derivación de Jaramijo a las 21:10 horas
26/09/24 21:14	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. No retorna la comunicación hasta entregar turno
27/09/24 3:10	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 6:17 horas
27/09/24 8:15	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 9:08 horas
27/09/24 10:50	Se presenta alarma en variador VSD-121A, presenta Alarma 108 y 109: Falla AC/DC #1 AC. Ha ocurrido una pérdida de alimentación CA en este convertidor CC/CC y el conector de fuente de alimentación eléctrica J1. Compruebe el voltaje CA de entrada y asegúrese de que el monitor de fuente de alimentación eléctrica CC-CC esté conectado. Se restablece alarma
27/09/24 11:12	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 14:17 horas
27/09/24 16:36	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación no retorna hasta el cierre de este informe
28/09/24 4:41	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 6:26 horas
28/09/24 7:49	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación no retorna hasta la entrega del turno
28/09/24 11:28	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 14:15 horas
28/09/24 15:03	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 15:18 horas
28/09/24 18:06	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 21:01 horas
28/09/24 21:03	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. No retorna la comunicación retorna hasta el cierre de turno
29/09/24 3:00	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 6:18 horas
29/09/24 10:02	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 10:27 horas
29/09/24 10:38	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 10:54 horas
29/09/24 11:07	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 14:32 horas
29/09/24 15:10	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 15:36 horas
29/09/24 18:01	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 21:07 horas
29/09/24 21:08	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación no retorna a hasta finalizar el turno
30/09/24 3:20	Se presenta una alarma de falla de señal del caudalímetro, con valor de caudal inestable. Se reporta al grupo de O&M. Esto se debe a falla en la tarjeta electrónica del caudalímetro según el Liquidador. No se normaliza el valor del caudal
30/09/24 4:15	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación no retorna a hasta finalizar el turno
30/09/24 19:20	Se presenta una alarma de falla de señal del caudalímetro, con valor de caudal -11,99 m3/h. Se reporta al grupo de O&M. Esto se debe a falla en la tarjeta electrónica del caudalímetro según el Liquidador. El caudalímetro se normaliza a las 19:52 horas
30/09/24 20:01	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y derivaciones, por corte de energía eléctrica programado por racionamiento eléctrico a nivel nacional. La comunicación retorna a las 22:34 horas